Asbestinventarisattest

Grensstraat 45, 2950 Kapellen

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER
OVAM

Attestnummer : **20260825-000242.000**
Uitgegeven op : **25.08.2026**
Geldig tot : **Onbeperkt** (tenzij de toestand wijzigt)





Eindconclusie:

Asbestveilig (maar mogelijk niet asbestvrij)

Tijdens de inspectie vastgesteld:

0	2	1
Asbestmaterialen	**Beperkingen**	**Uitsluiting**

Werken gepland? Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : **Geert Wauters - DES-RUSJZ**
Procescertificaat : **Wauters, Geert - ORG-A98SJ**
KBO-nummer : **0881079308**

Leeswijzer

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk toelichting vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen	Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.
Dringend maatregelen nemen	Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.
Verwijderen	Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

Leeswijzer ... **2**

Geïnspecteerde zones ... **6**

Zone 1: Woning ... 7

Plan 1.1: gelijkvloers ... 8

Plan 1.2: gelijkvloers ... 9

Plan 1.3: gelijkvloers ... 10

Plan 1.4: gelijkvloers ... 11

Plan 1.5: gelijkvloers pleister wanden ... 12

Plan 1.6: gelijkvloers plafonds ... 13

Plan 1.7: 1ste verdieping ... 14

Plan 1.8: 1ste verdieping ... 15

Plan 1.9: 1ste verdieping ... 16

Plan 1.10: 1ste verdieping ... 17

Plan 1.11: zolder ... 18

Plan 1.12: dak ... 19

Plan 1.13: dak ... 20

Plan 1.14: dak ... 21

Zone 2: Tuinhuis ... 22

Plan 2.1: tuinhuis ... 23

Zone 3: Verharding ... 24

Plan 3.1: verharding ... 25

Beperkingen ... **26**

Fiche 1: verlaagd plafond keuken en eetkamer ... 27

Fiche 2: regenwaterput ... 28

Uitsluitingen ... **29**

Fiche 3: tuinhuis ... 30

Adviezen ... **31**

Fiche 4: bekleding dakgoot ... 32

Fiche 5: vloerzeil ... 33

Fiche 6: verlaagde plafonds ... 34

Fiche 7: lijmlaag wandtegels keuken ... 35

Fiche 8: schouwen ... 36

Fiche 9: onderliggende laag verharding ... 37

Fiche 10: lijmlaag vloertegels ... 38

Fiche 11: zijdelingse daktip ... 39

Fiche 12: zoldertip ... 40

Fiche 13: voorzetwanden ... 41
Geen asbest ... **42**
Fiche 14: vezelcementplaten ... 43
Fiche 15: cementpleister ... 45
Fiche 16: stopverf ... 47
Fiche 17: tegellijm badkamer ... 49
Fiche 18: pleisterwerk wanden ... 51
Fiche 19: antidreunfolie ... 53
Overige ruimtes en materialen ... **55**
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen ... 56
Niet aanwezige ruimtes en materialen ... 60
Toelichting ... **61**

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Woning





Tijdens de inspectie vastgesteld:

0 Asbestmaterialen

2 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

9 Adviezen

6 Geen asbest


Plan 1.1: gelijkvloers

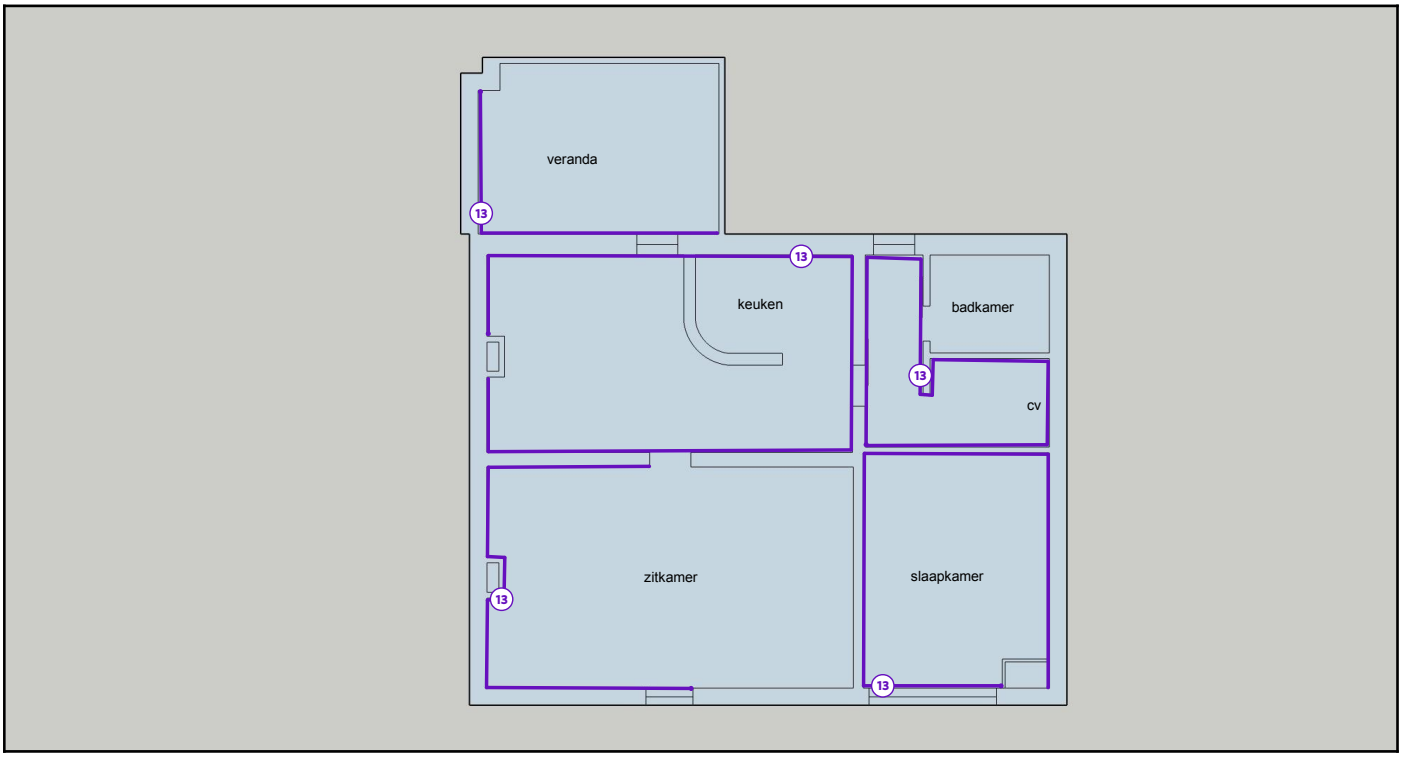

Legende van plan 1.1: gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
13. voorzetwanden	Advies	-


Plan 1.2: gelijkvloers

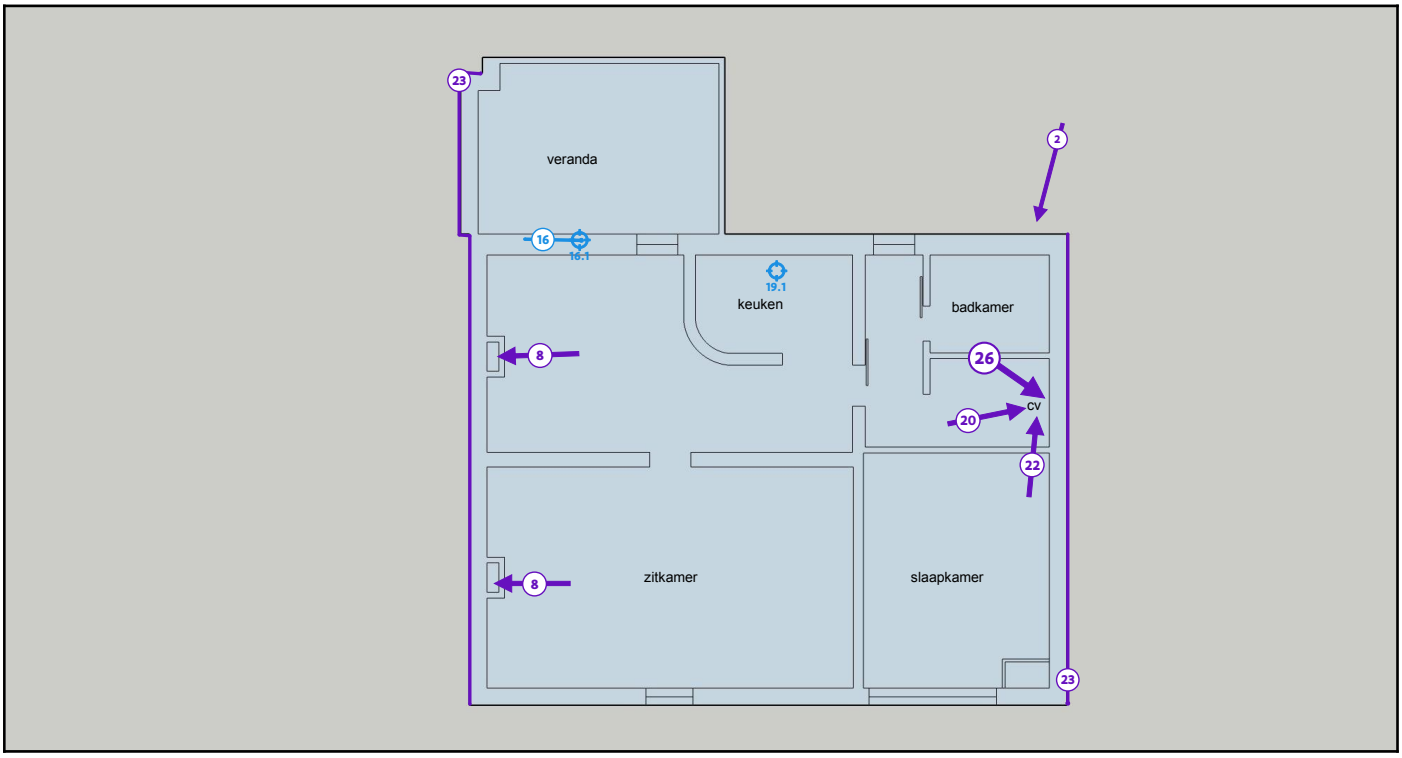

Legende van plan 1.2: gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
2. regenwaterput	Beperking	-
8. schouwen	Advies	-
16. stopverf	Geen asbest	-
16.1 Code: MM005	Puntmonster	-
19. antidreunfolie	Geen asbest	-
19.1 Code: MM003	Puntmonster	-
20. cv-ketel	Overige ruimte of materiaal	-
22. rookgaskanaal cv	Overige ruimte of materiaal	-
23. crépi	Overige ruimte of materiaal	-
26. leidingisolatie	Overige ruimte of materiaal	-

Plan 1.3: gelijkvloers

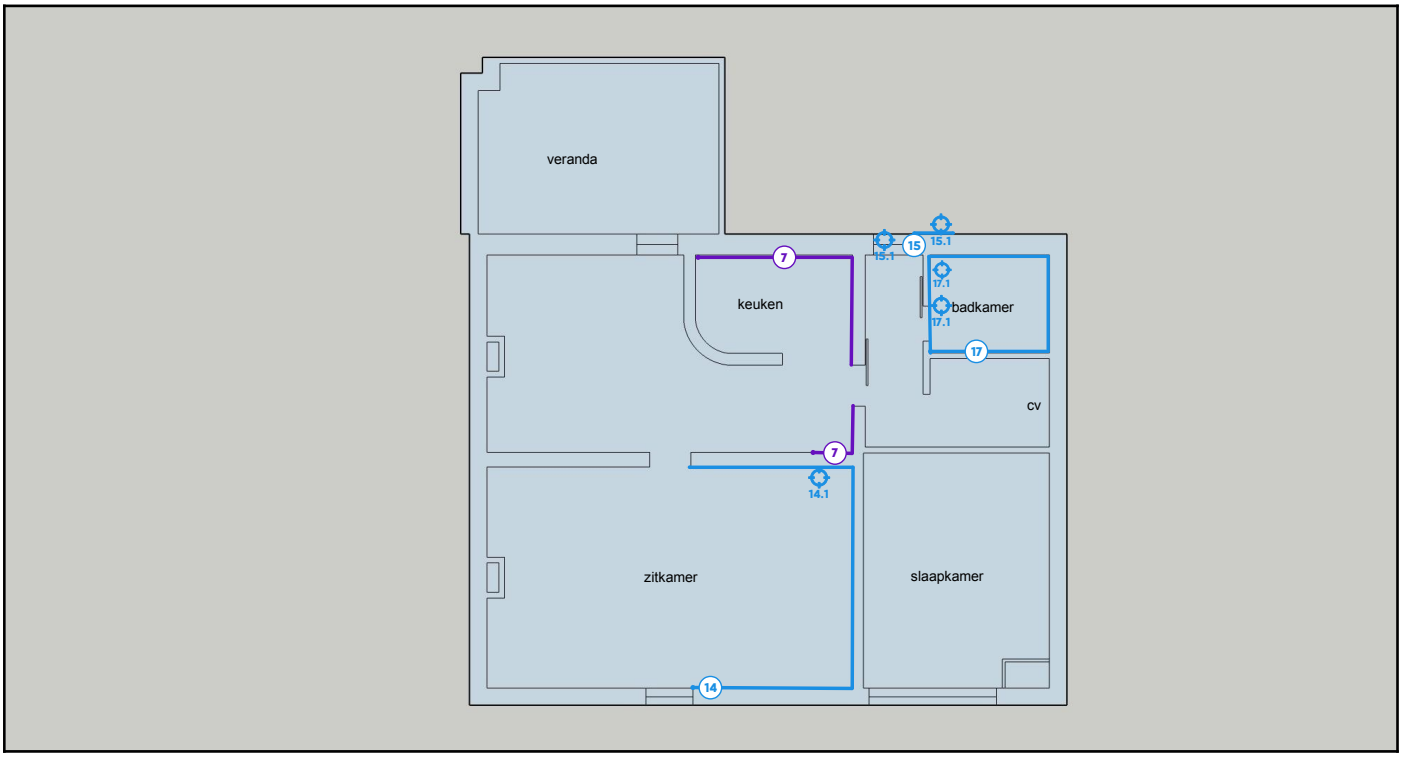

Legende van plan 1.3: gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
7. lijmlaag wandtegels keuken	Advies	-
14. vezelcementplaten	Geen asbest	-
14.1 Code: MM002	Puntmonster	-
15. cementpleister	Geen asbest	-
15.1 Code: MM006	Mengmonster	-
17. tegellijm badkamer	Geen asbest	-
17.1 Code: MM004	Mengmonster	-


Plan 1.4: gelijkvloers



Legende van plan 1.4: gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
10. lijmlaag vloertegels	Advies	-

Plan 1.5: gelijkvloers pleister wanden

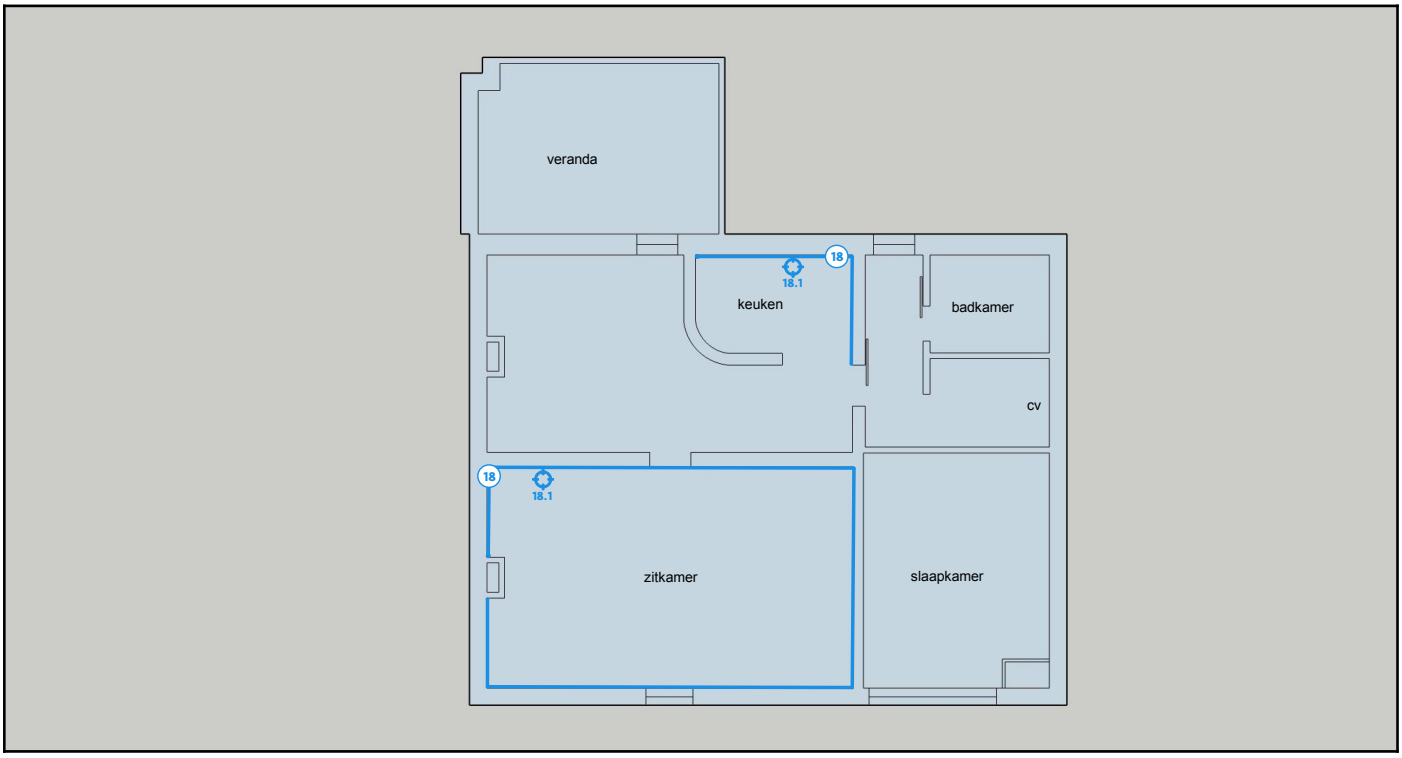

Legende van plan 1.5: gelijkvloers pleister wanden

Beschrijving	Type	Actie
18. pleisterwerk wanden	Geen asbest	-
18.1 Code: MM001	Mengmonster	-


Plan 1.6: gelijkvloers plafonds



Legende van plan 1.6: gelijkvloers plafonds

Beschrijving	Type	Actie
1. verlaagd plafond keuken en eetkamer	Beperking	-
6. verlaagde plafonds	Advies	-


Plan 1.7: 1ste verdieping

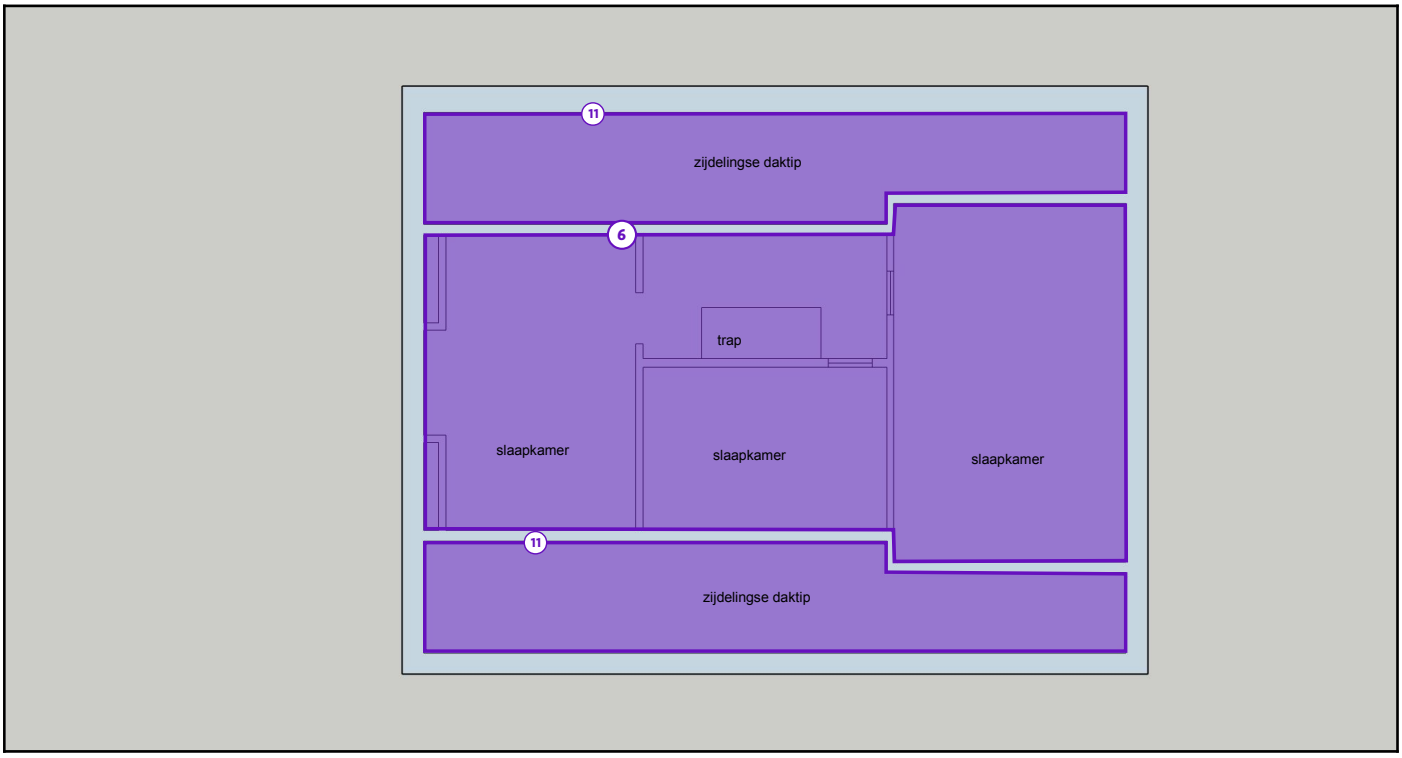

Legende van plan 1.7: 1ste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
6. verlaagde plafonds	Advies	-
11. zijdelingse daktip	Advies	-


Plan 1.8: 1ste verdieping

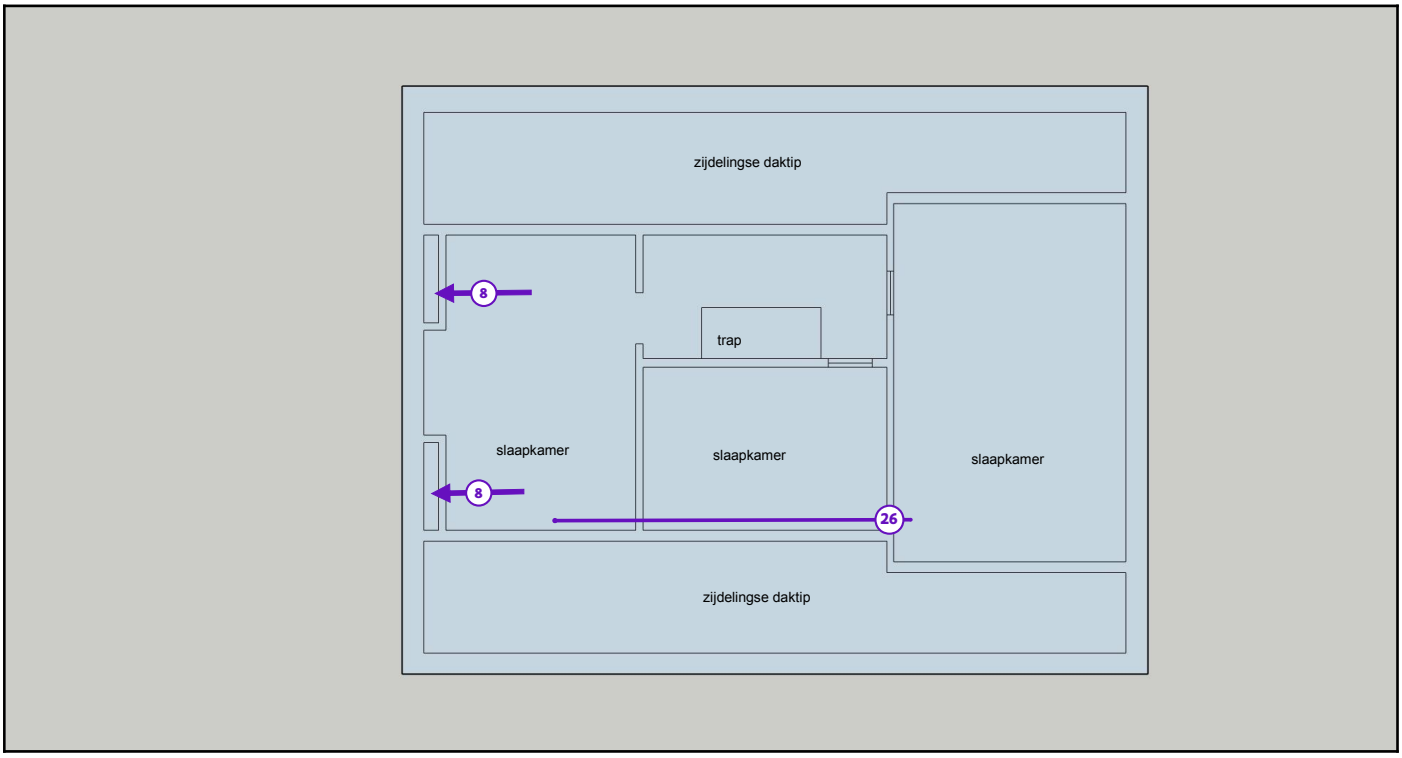

Legende van plan 1.8: 1ste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
8. schouwen	Advies	-
26. leidingisolatie	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.9: 1ste verdieping

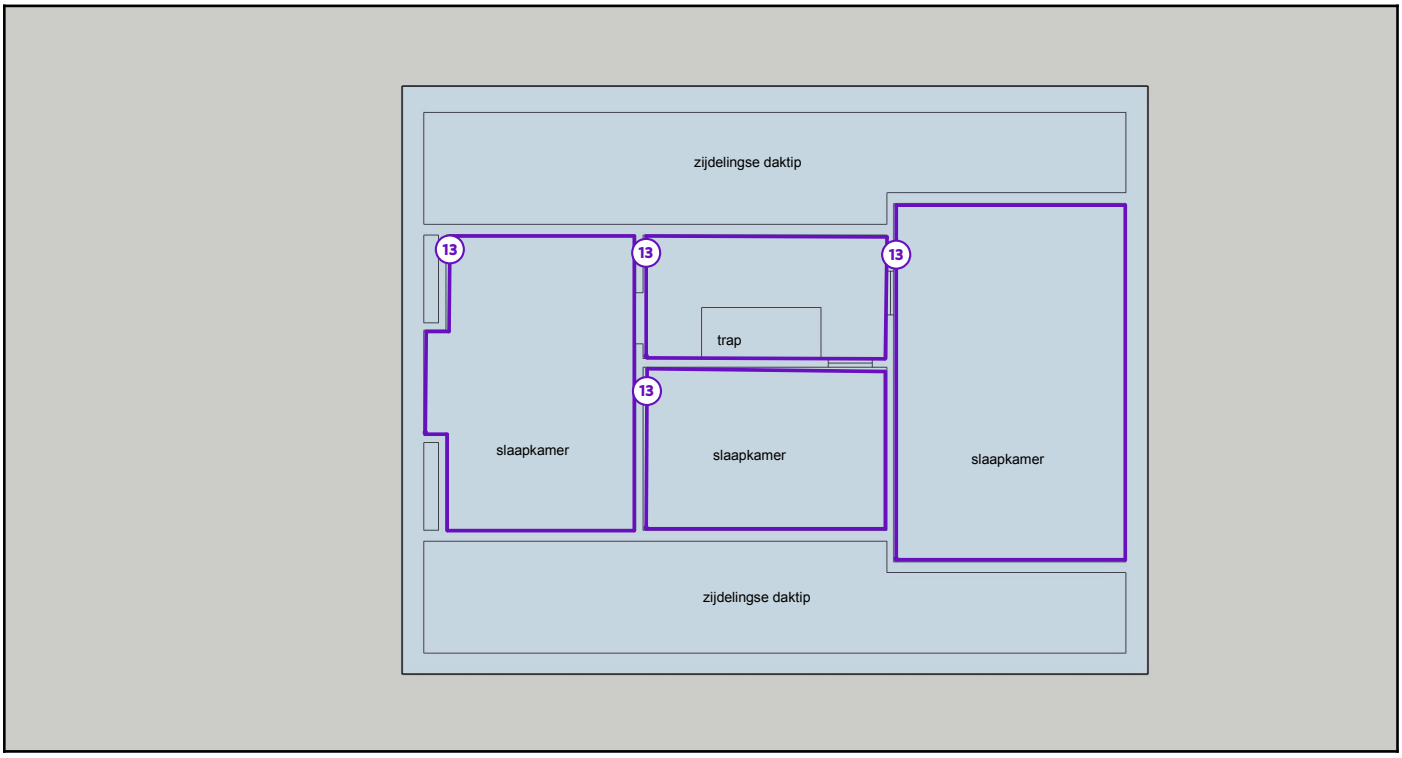

Legende van plan 1.9: 1ste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
13. voorzetwanden	Advies	-


Plan 1.10: 1ste verdieping

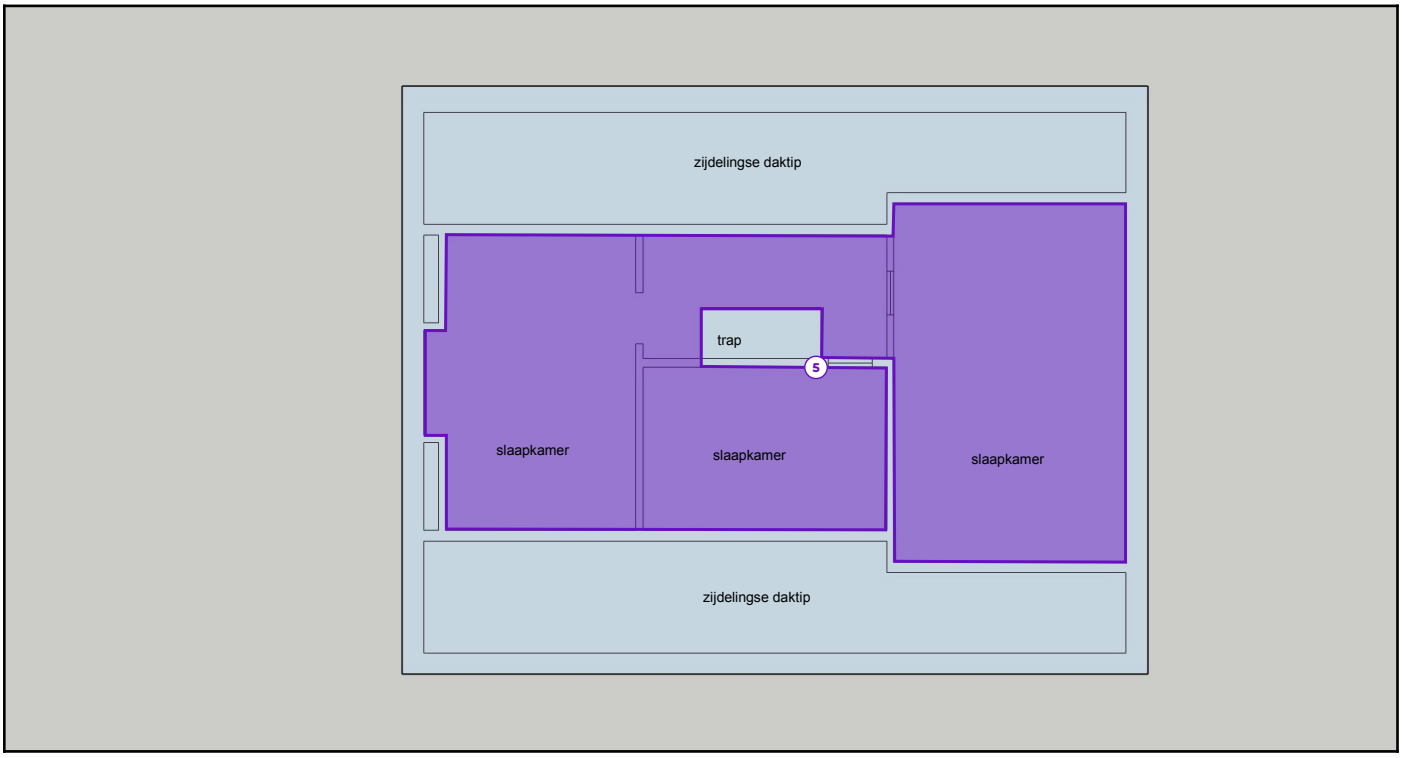

Legende van plan 1.10: 1ste verdieping

Beschrijving	Type	Actie
5. vloerzeil	Advies	-


Plan 1.11: zolder

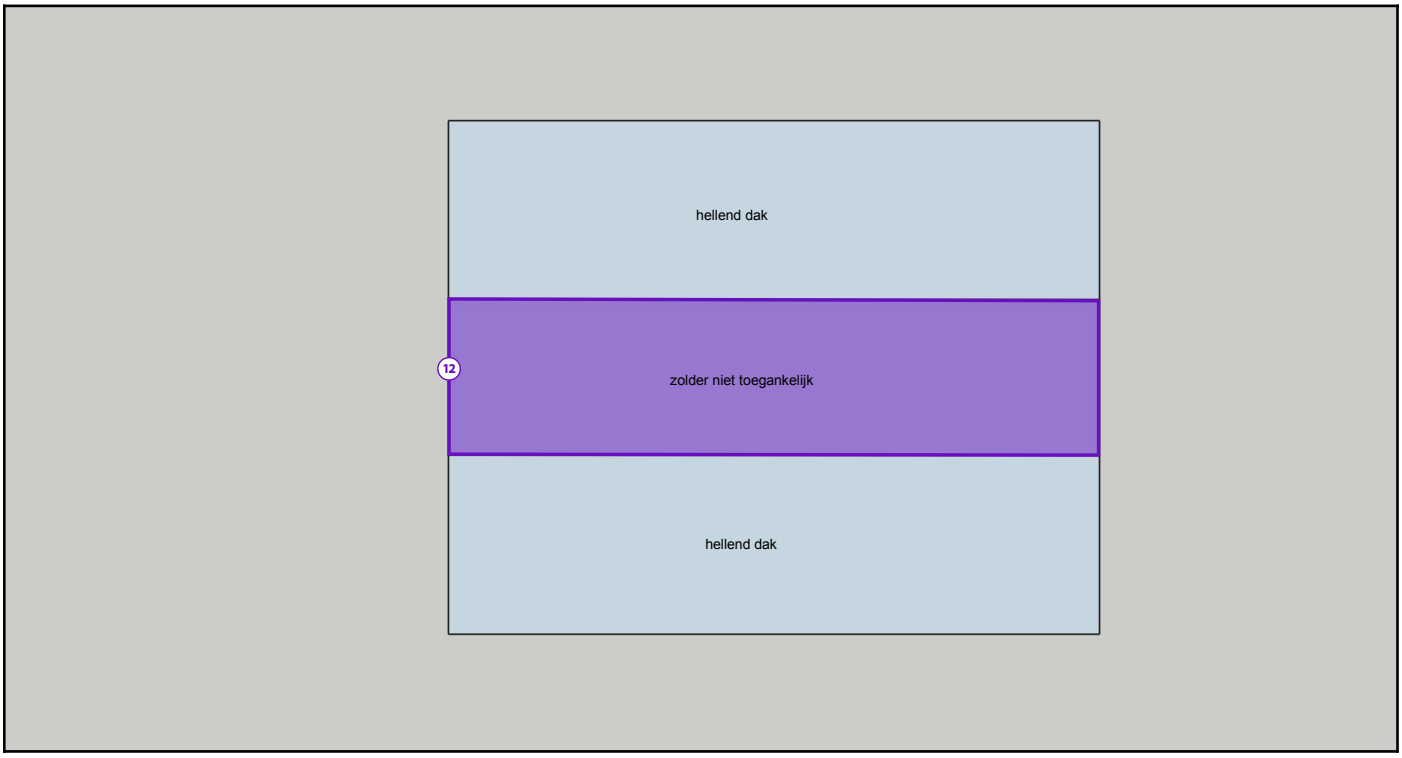

Legende van plan 1.11: zolder

Beschrijving	Type	Actie
12. zoldertip	Advies	-


Plan 1.12: dak

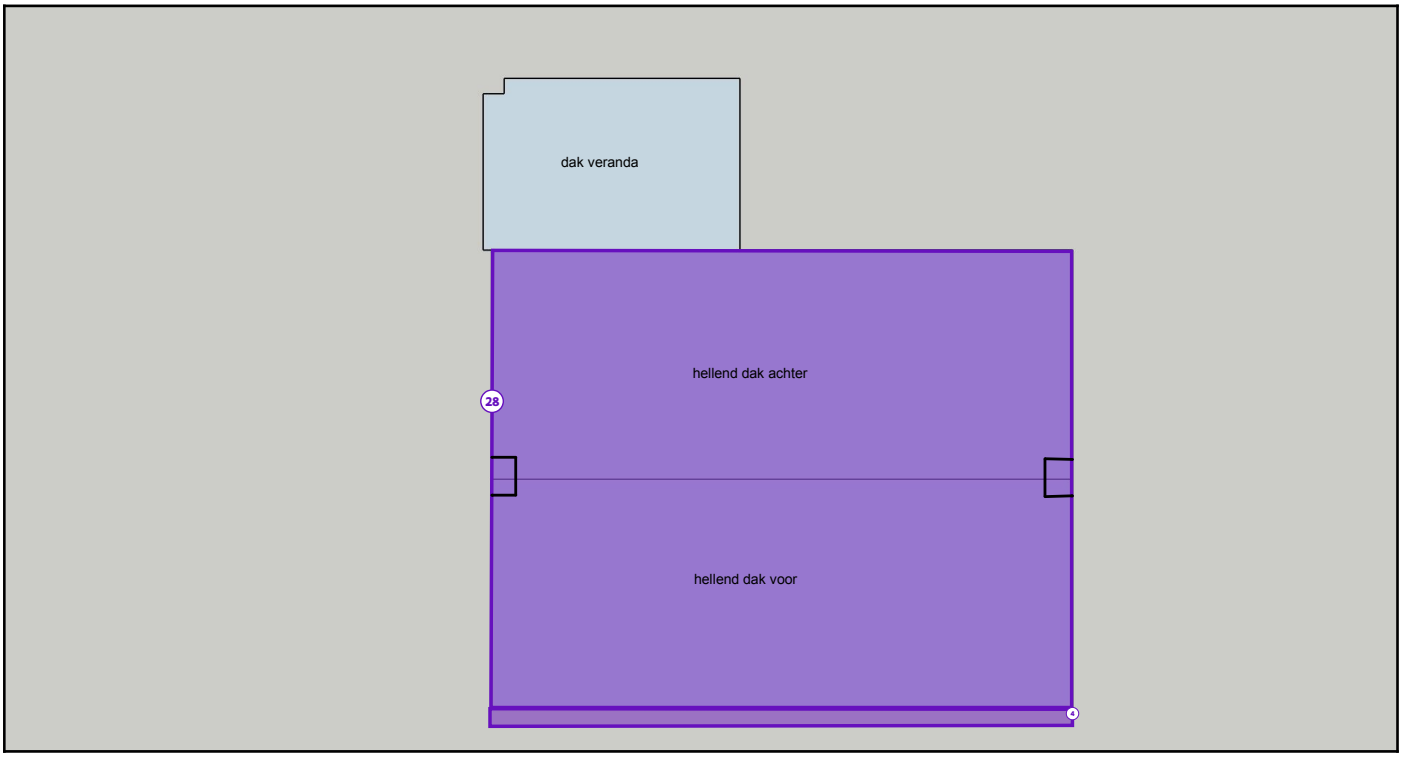

Legende van plan 1.12: dak

Beschrijving	Type	Actie
4. bekleding dakgoot	Advies	-
28. onderdak	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.13: dak

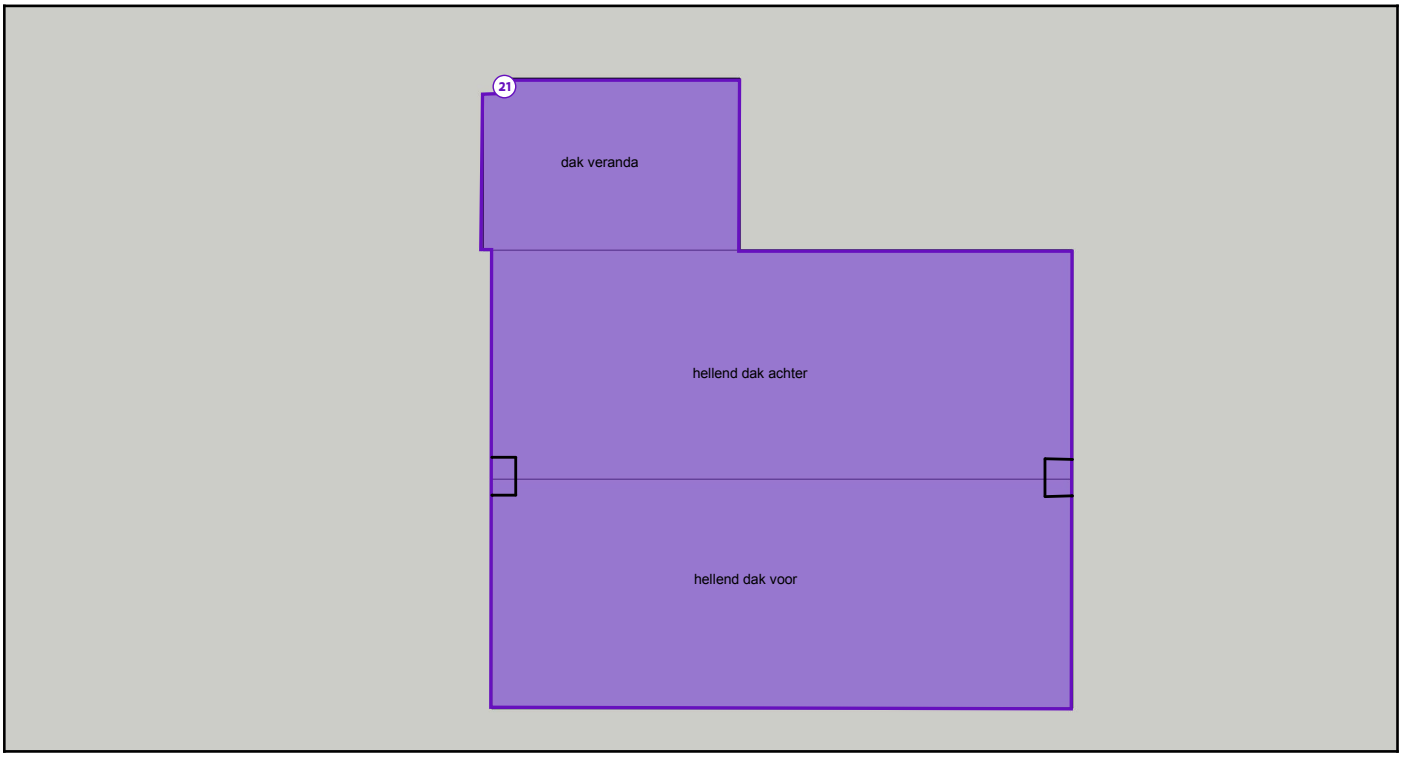

Legende van plan 1.13: dak

Beschrijving	Type	Actie
21. dakbedekking	Overige ruimte of materiaal	-

Plan 1.14: dak

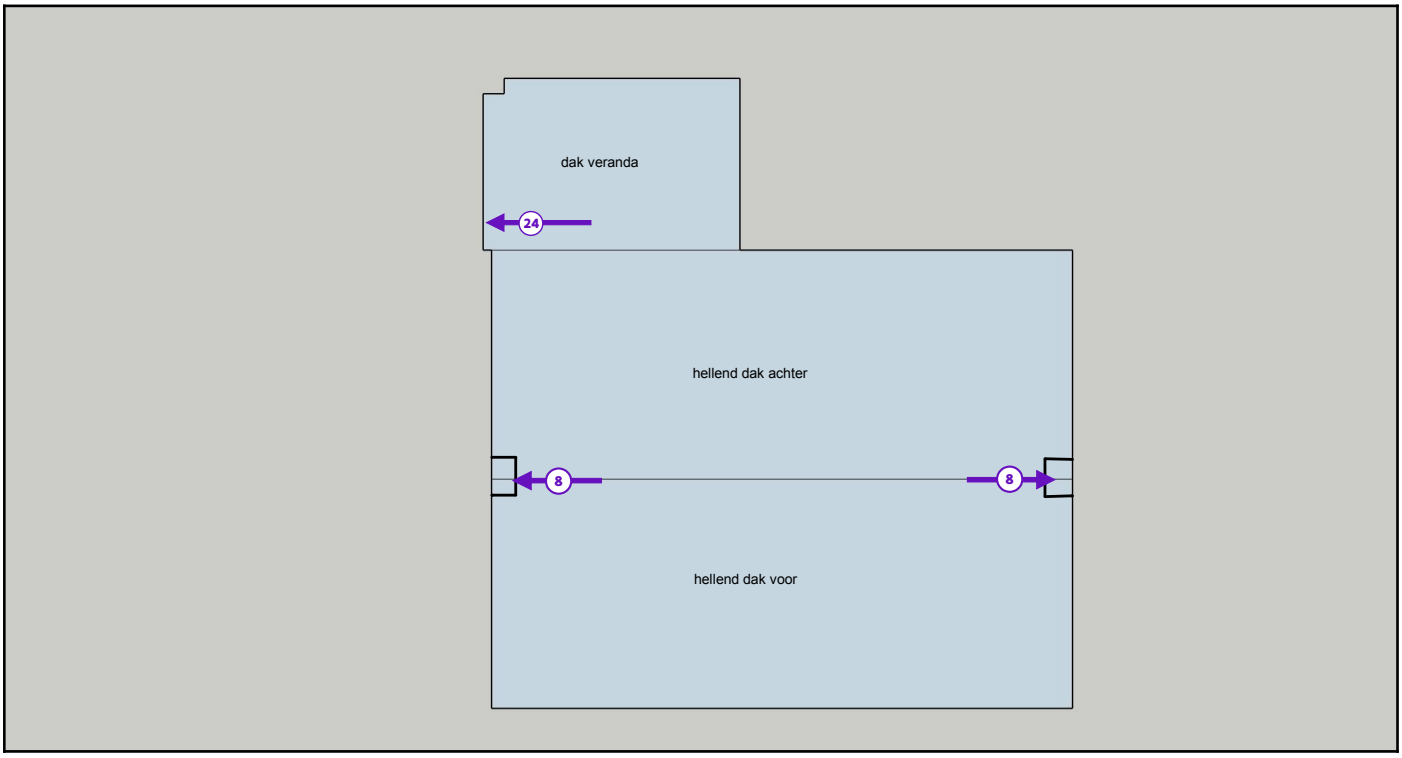

Legende van plan 1.14: dak

Beschrijving	Type	Actie
8. schouwen	Advies	-
24. rookgaskanaal	Overige ruimte of materiaal	-

Zone 2: Tuinhuis





Tijdens de inspectie vastgesteld:

0 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

1 Uitsluiting


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

0 Adviezen

0 Geen asbest

Plan 2.1: tuinhuis

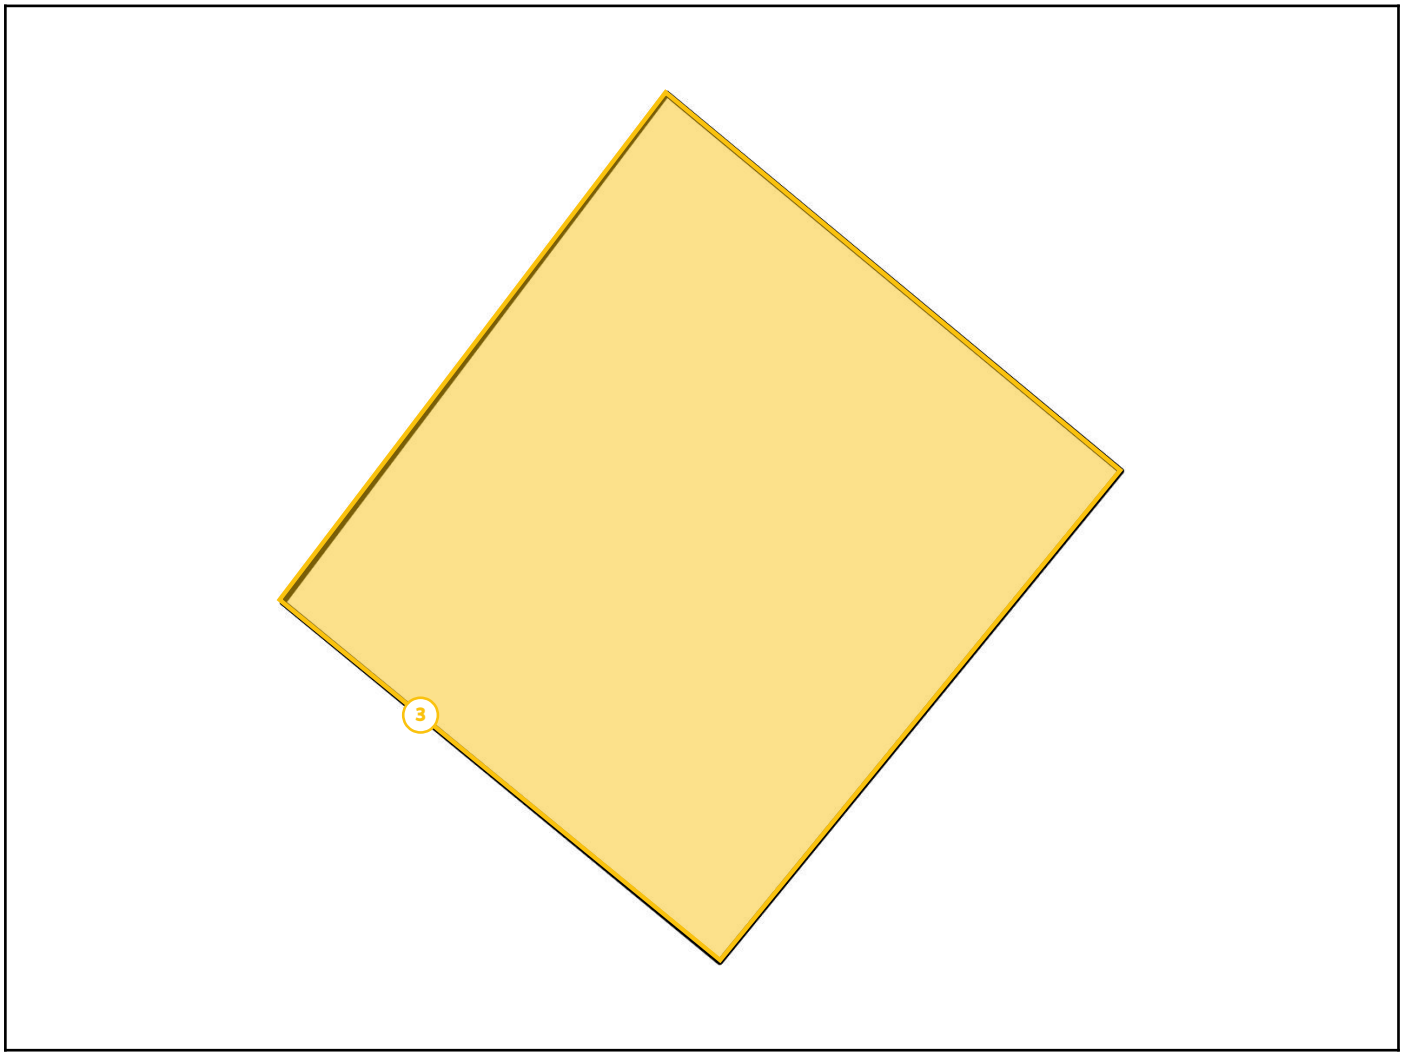

Legende van plan 2.1: tuinhuis

Beschrijving	Type	Actie
3. tuinhuis	Uitsluiting	-

Zone 3: Verharding





Tijdens de inspectie vastgesteld:

0 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

1 Advies

0 Geen asbest

Plan 3.1: verharding

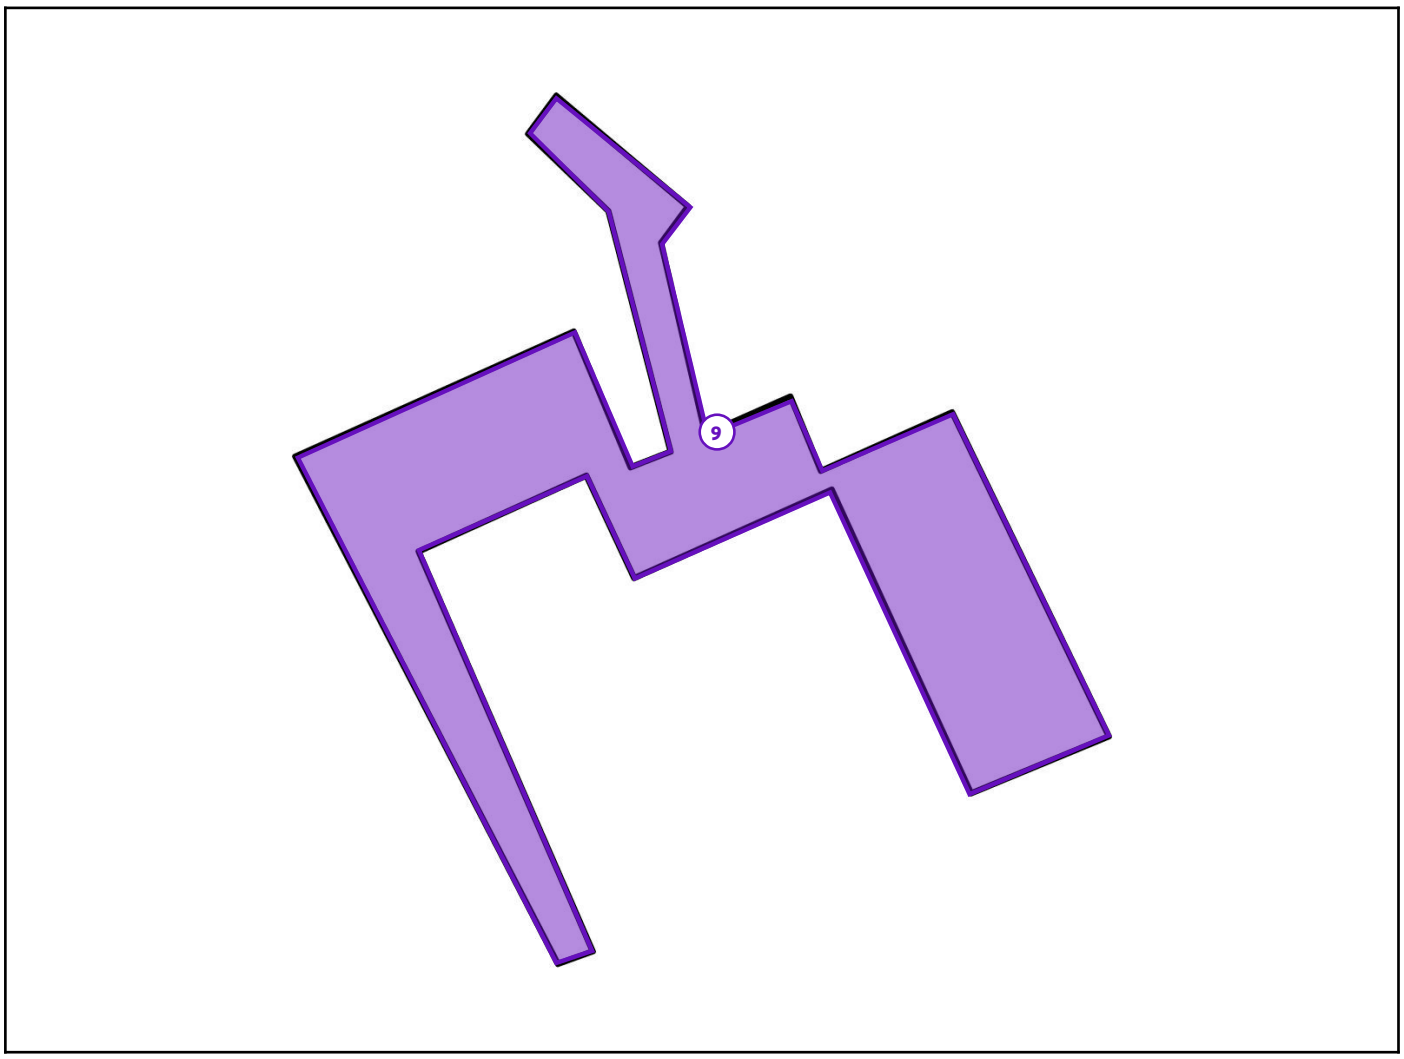

Legende van plan 3.1: verharding

Beschrijving	Type	Actie
9. onderliggende laag verharding	Advies	-

Beperkingen

Fiche 1: verlaagd plafond keuken en eetkamer

Beperking



Situeringsfoto

Conclusie

Permanente beperking

Reden: Het onderzoek kan niet uitgevoerd worden binnen de bepalingen van de Welzijnswet

Uitleg van de asbestdeskundige: De ruimte boven het verlaagd plafond van de keuken en de eetkamer is bereikbaar ter hoogte van de trap doch heeft een benaderende hoogte van slechts 55 à 60 centimeter.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.6: gelijkvloers plafonds

Fiche 2: regenwaterput

Beperking



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Er is geen volledige risicobeoordeling mogelijk

Uitleg van de asbestdeskundige: De regenwaterput is nagenoeg volledig gevuld met water waardoor geen volledige risicobeoordeling mogelijk is. Wanneer de put leeg is, is het aangewezen om deze te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen zoals bijvoorbeeld afvoerbuizen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: gelijkvloers

Uitsluitingen

Fiche 3: tuinhuis

Uitsluiting



Situeringsfoto

Conclusie

Uitgesloten van inspectie

Bouwjaar: 2011

Constructies gebouwd vanaf 2001 moeten niet onderzocht worden

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Tuinhuis

- Plan 2.1: tuinhuis

Adviezen

Fiche 4: bekleding dakgoot

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

Bij de dakwerken in 2011 werd ook de voorste dakgoot vernieuwd en bekleed met Rockpanel (bordeaux).

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.12: dak

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van een bewijsdocument.
Primaire drager	Infrastructuur hemelwater (opvang en afvoer)

Fiche 5: vloerzeil

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De waarneembare vloerzeilen zijn niet asbestverdacht. In de rechtse slaapkamer op de verdieping werd een pvc-tegel voorzien op een houten ondervloer. In de andere slaapkamers en in de nachthal op de verdieping werden 2 niet-asbestverdachte vloerzeilen op elkaar geplaatst op een houten vloer. Andere onderliggende lagen zijn niet waarneembaar en werden niet onderzocht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.10: 1ste verdieping

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
Primaire drager	Vloer

Fiche 6: verlaagde plafonds

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Verschillende kamers in de woning zijn voorzien van een verlaagd plafond die de inspectie van het origineel plafond verhindert. Binnen het kader van het niet-destructief onderzoek konden de originele plafonds niet onderzocht worden. De woonkamer is voorzien van een verlaagd plafond in gipsplaten. De badkamer is voorzien van een verlaagd plafond in pvc planchetten. De gang, de cv-ruimte en de slaapkamer op het gelijkvloers zijn voorzien van een verlaagd plafond afgewerkt met EPS-tegels. Ter hoogte van de technische kast in de slaapkamer op het gelijkvloers is het pvc plafond boven de EPS-tegels zichtbaar. Op de verdieping zijn de verschillende kamers afgewerkt met een voorzetplafond met houten latten.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.6: gelijkvloers plafonds
- Plan 1.7: 1ste verdieping

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
Primaire drager	Plafond

Fiche 7: lijmlaag wandtegels keuken

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Wanden van de keuken zijn voorzien van tegels. Onderliggende lagen zijn niet waarneembaar en werden niet onderzocht binnen het kader van het niet-destructief onderzoek. Bij toekomstige werken aan deze wanden is het aangeraden om van de lijmlaag een staal te laten nemen tot op de drager om het asbesthoudend karakter ervan te onderzoeken. Gebruik daarbij steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals onder andere een FFP3 mondmasker, een veiligheidsbril, een wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel. Bekijk ook de toelichting achteraan in dit attest bij 'Asbest beheren en verwijderen'.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: gelijkvloers

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
Primaire drager	Binnenwand
(Asbest)materiaal	In-situ afwerkingslagen - Lijmlaag
Bindmiddel	Lijm
Gebondenheid bindmiddel	Hecht

Fiche 8: schouwen

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

De binnenzijde van de schouwen is niet waarneembaar en werd bijgevolg niet geïnspecteerd. Bovendaks bevinden de schouwen zich op een hoogte van circa 7 meter van een veilige ondergrond.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: gelijkvloers
- Plan 1.8: 1ste verdieping
- Plan 1.14: dak

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting

Fiche 9: onderliggende laag verharding

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

De verharding is grotendeels in betonklinkers, deze is niet asbestverdacht. Onderliggende lagen, zoals bijvoorbeeld steenslag, zijn niet waarneembaar en werden binnen het kader van het niet-destructief onderzoek niet onderzocht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Verharding

- Plan 3.1: verharding

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.

Fiche 10: lijmlaag vloertegels

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

De vloeren van het gelijkvloers zijn voorzien van tegels. Onderliggende lagen zijn niet waarneembaar en werden niet onderzocht binnen het kader van het niet-destructief onderzoek. Bij toekomstige werken aan deze vloeren is het aangeraden om van de lijmlaag een staal te laten nemen tot op de drager om het asbesthoudend karakter ervan te onderzoeken. Laat dit ook doen voor de lijmlaag aan de tegelplinten. Gebruik daarbij steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals onder andere een FFP3 mondmasker, een veiligheidsbril, een wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel. Bekijk ook de toelichting achteraan in dit attest bij 'Asbest beheren en verwijderen'.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.4: gelijkvloers

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
Primaire drager	Vloer
(Asbest)materiaal	In-situ afwerkingslagen - Lijmlaag
Bindmiddel	Lijm
Gebondenheid bindmiddel	Hecht

Fiche 11: zijdelingse daktip

Advies

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

De zijdelingse daktippen voor- en achteraan zijn niet toegankelijk. De ruimtes hebben tevens een beperkte hoogte lager dan 1,50 meter.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.7: 1ste verdieping

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.

Fiche 12: zoldertip

Advies

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Er is geen zolderluik aanwezig waardoor de zoldertip onder de nok van het dak niet toegankelijk is.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.11: zolder

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.

Fiche 13: voorzetwanden

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Nagenoeg de volledige woning is voorzien van voorzetwanden die de inspectie van achtergelegen materialen verhinderen. Op verschillende plaatsen zijn gipsplaten en/of houten platen vastgesteld. Binnen het kader van het niet-destructief onderzoek werden achtergelegen materialen niet onderzocht.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Woning

- Plan 1.1: gelijkvloers
- Plan 1.9: 1ste verdieping

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.

Geen asbest

Fiche 14: vezelcementplaten

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
14.1	Puntmonster	MM002	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	vezelcementplaten
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 27,00 m^2 - 0,30 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,081 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De vezelcementplaten werden vastgesteld via enkele roosters in de voorzetwand in de woonkamer. Deze hoeveelheid heeft betrekking op de vezelcementplaten die werden vastgesteld in het rechtse gedeelte van de woonkamer. Het is niet duidelijk of de vezelcementplaten ook op andere plaatsen in de voorzetwanden werden gebruikt, daar in de woning ook voorzetwanden in gipsplaten en in hout werden vastgesteld.

Fiche 15: cementpleister

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Mengmonster	MM006	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	cementpleister
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 15,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	15,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het betreft een inschatting van de waarneembare crépi aan de plint aan de achtergevel van de woning. De hoeveelheid kan afwijken van de opgemeten hoeveelheid. Aan deze hoeveelheid kunnen geen rechten ontleend worden.

Fiche 16: stopverf

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
16.1	Puntmonster	MM005	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	stopverf
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Bindmiddel van materiaal	Kitten, mastiek, pasta
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - aantal)	• 0,50 m - 1 stuk
Totale lengte	0,50 m
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het betreft de stopverf aan het houten raam tussen eetkamer en veranda.

Fiche 17: tegellijm badkamer

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
17.1	Mengmonster	MM004	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	tegellijm badkamer
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 50,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	50,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het betreft de lijmlaag waarneembaar aan de wandtegels in de badkamer. Het gewicht kan afwijken van de gemeten hoeveelheid. Aan deze hoeveelheid mogen geen rechten ontleend worden.

Fiche 18: pleisterwerk wanden

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.5: gelijkvloers pleister wanden

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
18.1	Mengmonster	MM001	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	pleisterwerk wanden
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 65,00 m^2 - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,65 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het betreft het waarneembaar pleisterwerk aan de wanden van de woning. Het pleisterwerk kon enkel vastgesteld worden in de keuken en in de woonkamer. De hoeveelheid kan afwijken van de vastgestelde hoeveelheid. Aan deze hoeveelheid kunnen geen rechten ontleend worden. Daar de woning voorzien is van veel voorzetwanden is het niet duidelijk of alle originele wanden voorzien zijn van pleisterwerk. Binnen het kader van het niet-destructief onderzoek kon geen staal worden genomen in de traphal, noch in het stooklokaal.

Fiche 19: antidreunfolie

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: gelijkvloers

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
19.1	Puntmonster	MM003	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	antidreunfolie
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Sanitaire infrastructuur en uitrusting (toe- en afvoer)
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 0,20 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	0,20 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee


Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 20: cv-ketel	Het bouwjaar van de cv-ketel is 2008 waardoor kan worden aangenomen dat deze geen asbesthoudende toepassingen bevat.	Plan 1.2: gelijkvloers
Fiche 21: dakbedekking	De dakbedekking is niet asbestverdacht. De woning is voorzien van een pannendak, de veranda is voorzien van polycarbonaatplaten.	Plan 1.13: dak
Fiche 22: rookgaskanaal cv	Het waarneembaar rookgaskanaal van de cv-ketel is niet asbestverdacht.	Plan 1.2: gelijkvloers
Fiche 23: crépi	De 2 zijgevels werden in 2014 afgewerkt met crépi. Aan de rechtse zijgevel werd de crépi rechtstreeks op de buitenmuur voorzien. Aan de linkse zijgevel werd de crépi, ter hoogte van de hoofdbouw, geplaatst op een voorzetwand.	Plan 1.2: gelijkvloers
Fiche 24: rookgaskanaal	Het waarneembaar rookgaskanaal boven de veranda is niet asbestverdacht.	Plan 1.14: dak
Fiche 25: afdichtingslaag buitenschrijnwerk	Het buitenschrijnwerk werd deels vernieuwd in 2008 en deels in 2014. De afdichtingslaag van het buitenschrijnwerk is niet asbestverdacht.	-
Fiche 26: leidingisolatie	De waarneembare PE-leidingisolatie is niet asbestverdacht. Deze werd vastgesteld in de cv-ruimte alsook in de slaapkamers op de 1ste verdieping.	Plan 1.2: gelijkvloers Plan 1.8: 1ste verdieping

Fiche 20: cv-ketel

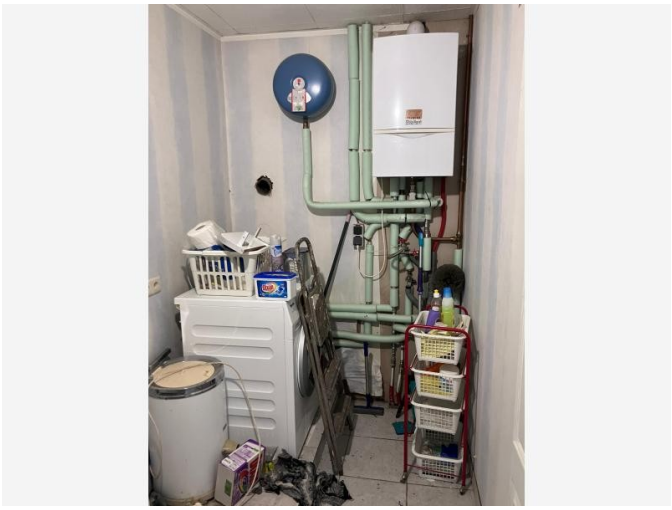

Situeringsfoto



Detailfoto

Fiche 21: dakbedekking




Situeringsfoto



Detailfoto

Fiche 22: rookgaskanaal cv

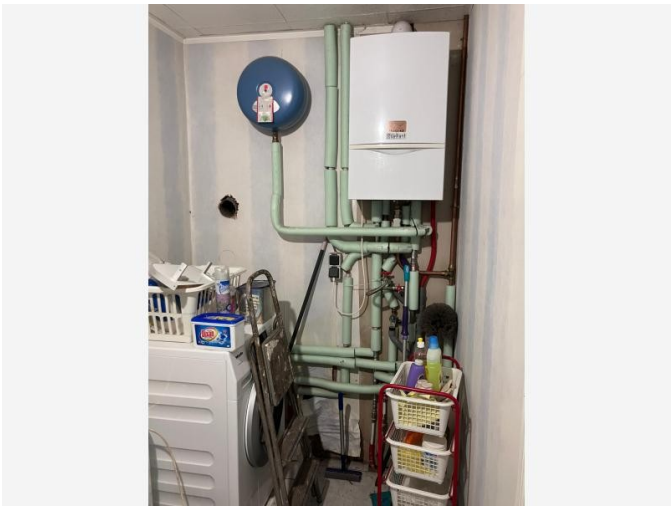

Situeringsfoto



Detailfoto

Fiche 23: crépi



Situeringsfoto



Detailfoto

Fiche 24: rookgaskanaal




Situeringsfoto




Detailfoto

Fiche 25: afdichtingslaag buitenschrijnwerk

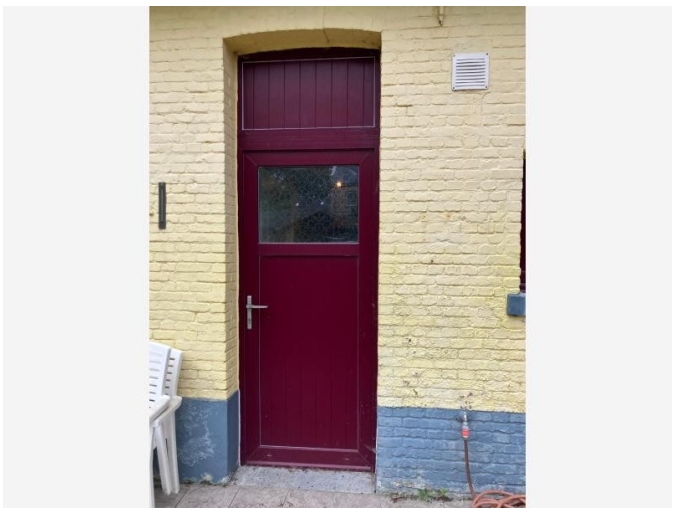




Fiche 26: leidingisolatie

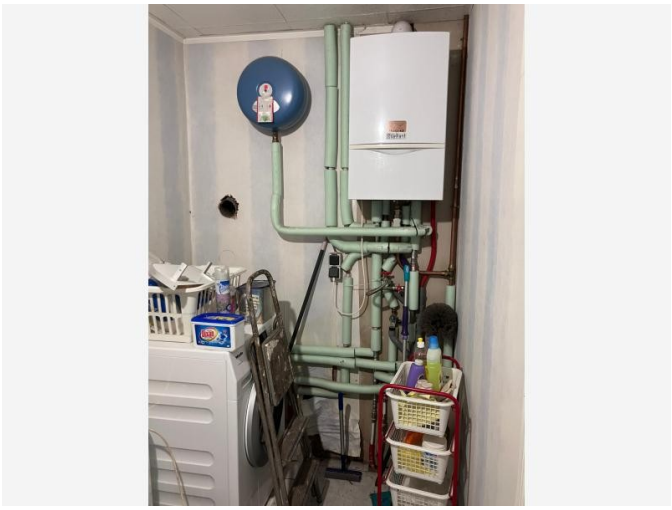

Situeringsfoto

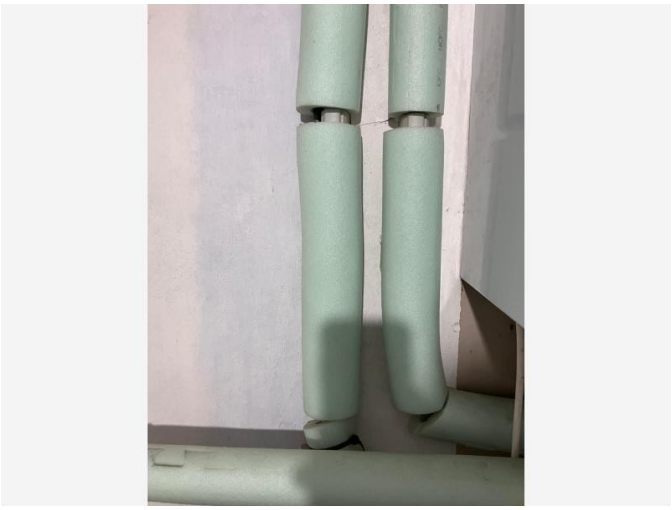

Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen


De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 27: liftinfrastructuur	Er werd geen liftinfrastructuur vastgesteld in het inspectiegebied.	-
Fiche 28: onderdak	In 2011 werd het hellend dak van de woning voorzien van isolatie. Via de binnenzijde en via de buitenzijde werd geen onderdak vastgesteld.	Plan 1.12: dak

Fiche 28: onderdak



Situeringsfoto

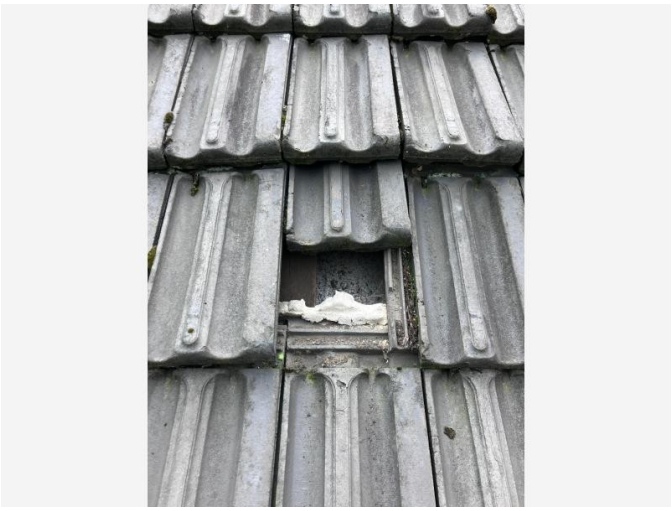

Detailfoto

Toelichting

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaien of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico’s en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto’s. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroerenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroerenderfgoed.be
- website: https://www.onroerenderfgoed.be/contact

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico’s op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.